


CALEFACCIÓN DEL VOLANTE

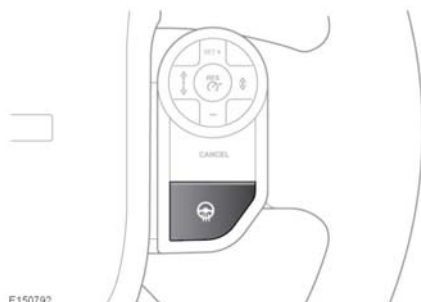

Pulse el botón para activar y desactivar la prestación de calefacción en el volante. Un testigo ámbar se ilumina cuando esta prestación está activada.

DIRECCIÓN ASISTIDA

Las averías en el sistema de la dirección asistida se indican mediante un mensaje en el centro de mensajes, acompañado de un testigo en color ámbar (consulte **55, MENSAJE DE INFORMACIÓN O AVISO DE CARÁCTER GENERAL (ÁMBAR)**). Es posible que se note una reducción de la eficacia de la dirección asistida. El fallo puede deberse a un recalentamiento debido a un uso continuado de la dirección o a temperaturas ambiente elevadas.

La eficacia de la dirección asistida debe volver a ser normal cuando el sistema se haya enfriado. Si no es así, consulte a un concesionario Land Rover o taller autorizado.